


Tabella di adattabilità per profili italiani  
Suitability table for italian profile

Estrusore	Profili Italia	Nasello	Ferrogliera	A
ALCAN	RUNNER	2050.713	2070.870	26
	RUNNER TT	2050.709	2070.861	16
ALCOA	R 50 S	2050.712	2070.862	20
	R 50 S (900201+900247)	2050.713	2070.862	16
ALL.CO	EXPORT 60 S *	2050.713	2070.870	21
AL SYSTEM	GLOBAL 60 **	2050.713	2070.870	25
ALUMEC	SG 55 (G 83) **	2050.713	2070.870	17
	SG 55 (G 23)	2050.713	2070.870	29
BODEGA	BS 6	2050.713	2070.870	24
ETA	E 48 S	2050.712	2070.861	17
	E 48S TT	2050.712	2070.861	20
HYDRO A. S.	DOMAL 40 S ■	2050.713	2070.870	27
INDINVEST	ALPHA 545 S	2050.711	2070.870	14
	ALPHA 560 S	2050.713	2070.870	22
METRA	NC 50 S	2050.703	2070.864	10
	NC 60 INT.	2050.711	2070.870	19
MORELLI	MA 8700	2050.711	2070.870	18
OCMA	PARIGI	2050.713	2070.870	25
PASSERINI	SKEIT 60	2050.711	2070.870	20
	SKEIT 60 SUPER TT	2050.709	2070.870	18
	SKEIT 90	2050.709	2070.861	20
PONZIO SUD	SLIDING 600	2050.712	2070.873	17
PROFILATI	PE 60 SLIDE	2050.713	2070.870	22
SCHUCO	ROYAL S 20N	2050.712	2070.865	15
	ROYAL S 93	2050.709	2070.868	12

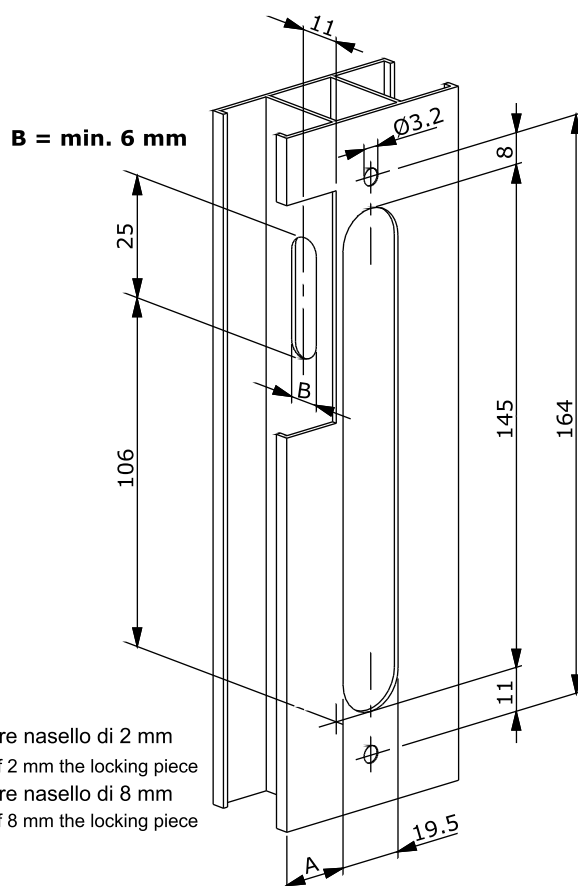

- con i profili telaio Pr 23312 - Pr 26259 - Pr 26263 usare la ferrogliera 2070.865
- with frame profiles Pr 23312 - Pr 26259 - Pr 26263 use the keeper art. 2070.865

### Montaggio

Anodizzare o verniciare il cassetto nel colore desiderato, quindi inserire i singoli elementi come indicato in figura.

### Assembly

Anodize or powder coated the cover in the color you prefer and then, put the single elements as shown in the picture.

### Montage

Anodiser ou laquer le boîtier dans la finition désirée et, après, introduire les autres pièces comme indiqué par le dessin.

### Montaje

Anodizar o lacar la caja en el acabado que se prefiere; después, introducir otros elementos como indicado por el dibujo.

### Montage

Das Gehäuse in der gewünschten Farbe eloxieren oder lackieren, dann die einzelnen Elemente wie im Bild gezeigt einsetzen.


### Сборка

Произвести анодировку или покраску корпуса в желаемый цвет, а затем установить элементы, как показано на рисунке.


### Montaż

Anodyzować lub pokryć lakierem kasetę na pożąany kolor, po czym wstawić pojedyncze elementy jak pokazano na rysunku.

2047 C

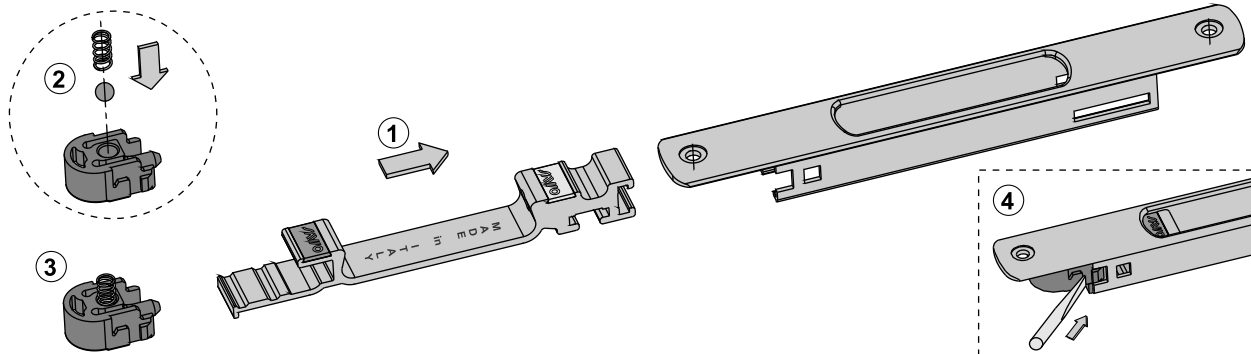

2048 C

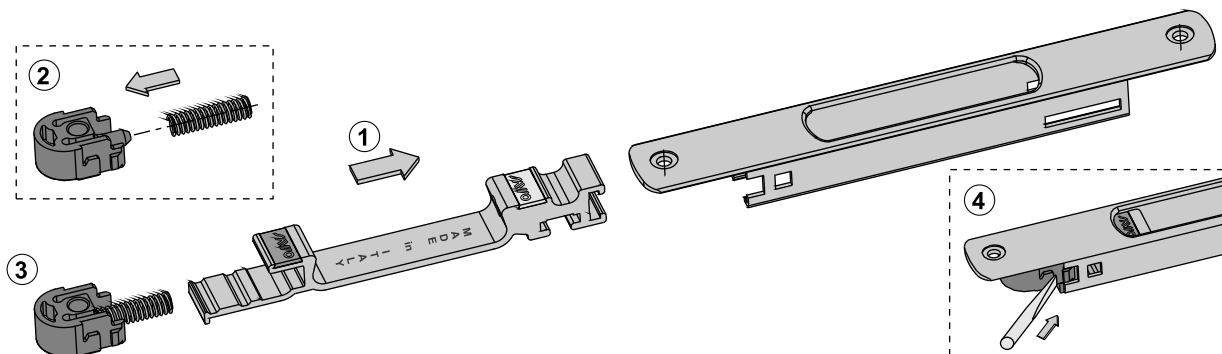

### Montaggio

- 1) Inserire la chiusura nella lavorazione, forare  $\varnothing 3.2$  e fissarla con le viti TS 4,2x9. Inserire il nasello e bloccarlo con il grano **G**.
- 2) Con la chiusura in posizione aperta (verde), serrare l'anta portando "OMNIA" in posizione di chiuso (rosso).

### Assembly

- 1) Insert the closing device into the profile machining, drill  $\varnothing 3.2$  and fasten with screws TS 4,2x9. Insert the locking piece and fix it with the grub screw **G**.
- 2) With the closing device in open position (green), close the casement placing "OMNIA" in close position (red).

### Montage

- 1) Introduire la fermeture dans l'usinage, perçer à  $\varnothing 3.2$  et la fixer en utilisant les vis TS 4,2x9. Introduire le pêne et le bloquer en utilisant le vis-pointeau **G**.
- 2) Avec l'indicateur de signalisation de l'ouverture (vert), fermer le vantail en portant l'indicateur de signalisation de la fermeture sur le rouge.

### Montaje

- 1) Introducir el cierre en el mecanizado, taladrar  $\varnothing 3.2$  y fijarlo con los tornillos TS 4,2x9. Introducir el contracierre y bloquearlo con el prisionero **G**.
- 2) Con el cierre abierto (indicador de la posición "verde"), cerrar la hoja llevando el indicador a la posición de cerrado ("rojo").

### Montage

- 1) Das Verschlusssteil in die Aussparung einsetzen, eine Bohrung mit  $\varnothing 3,2$  ausführen und das Verschlusssteil mit Senkkopfschrauben TS 4,2x9 befestigen. Den Riegelschieber einsetzen und mit Stiftschraube **G** fixieren.
- 2) Den Flügel mit Verschlusssteil in geöffneter Stellung (grün) festziehen, dazu „OMNIA“ in Geschlossenstellung (rot) bringen.

### Установка

- 1) Установите ручку в подготовленную прорезь, просверлите отверстия диаметром 3,2 мм и закрепите ручку винтами TS 4,2x9. Вставьте запирающий элемент и закрепите его при помощи винта **G**.
- 2) При открытом положении защелки (зеленый) закройте окно и переведите ручку OMNIA в положение «закрыто» (красный).

### Montaż

- 1) Wstawić zamek w wyrobione gniazdo, przebić otwór o  $\varnothing 3.2$  i przymocować wkrętami TS 4,2x9. Wstawić zaczep i zablokować go kolkiem **G**.
- 2) przy zamku w rozwartej pozycji (zielone) docisnąć skrzydło doprowadzając "OMNIA" do pozycji zamknięcia (czerwone)

